



BLITZ-INFO

Alfa Romeo 159 (Typ 939) Limousine: VIN 7003555-7053255 Station Wagon: VIN 7003555-7062287

ESP- Kontrolllampe leuchtet Fehlercode C1131

Drucksensor Bremsflüssigkeit

Wird oben genannter Fehlercode im Zusammenhang mit einer leuchtenden ESP-Kontrolllampe festgestellt, kann eine mögliche Ursache ein defekter Bremsflüssigkeitsdrucksensor sein. Ein Fehler in der Signalplausibilität in der Druckauswertung führt hier zum Fehlereintrag im Steuergerät.

Da eine Messung direkt am Sensor nicht möglich ist, überprüfen Sie in diesem Fall zunächst die Spannungsversorgung und die Peripherie des ESP-Systems. Sollten alle Prüfergebnisse den Sollwerten entsprechen, ersetzen Sie den Drucksensor.

Reparaturhinweis

Der Bremsflüssigkeitsdrucksensor ist innerhalb der Hydraulikeinheit verbaut und kann nicht einzeln ersetzt werden.

Im Schadensfall ist somit die gesamte ABS/ESP-Hydraulikeinheit zu ersetzen.